



Class: 2<sup>nd</sup> Stage  
Subject: mechanical drawing  
Asst.Lecturer: Hind Naji Kareem  
E-mail: [hind.naji@mustaqbal-college.edu.iq](mailto:hind.naji@mustaqbal-college.edu.iq)

---



# Department of Air conditioning and refrigeration engineering

## Mechanical Drawing

Class: second Year

2021-2020

## اللحام :

يستعمل اللحام لربط الاجزاء بدلا من البراغي والبرايم وغيرها ولا نستطيع فك الاجزاء الملحومة لانها سوف تتعرض للفشل .

توجد ثلاث طرق رئيسية للحام وهي :

- 1- لحام الاوكسي استيلين او لحام الغاز
- 2- لحام القوس الكهربائي
- 3- لحام المقاومة الكهربائية


## تمثيل اللحام على الرسم :

توجد رموز خاصة لتمثيل اللحام على الرسم بحيث تعطي تلك الرموز جميع البيانات الضرورية التي تخص اللحام المطلوب تنفيذه بصورة مبسطة وواضحة . وقعت هيئة المواصفات الدولية مواصفة خاصة برموز اللحام (ISO 2253) .



# اللحام

# 8

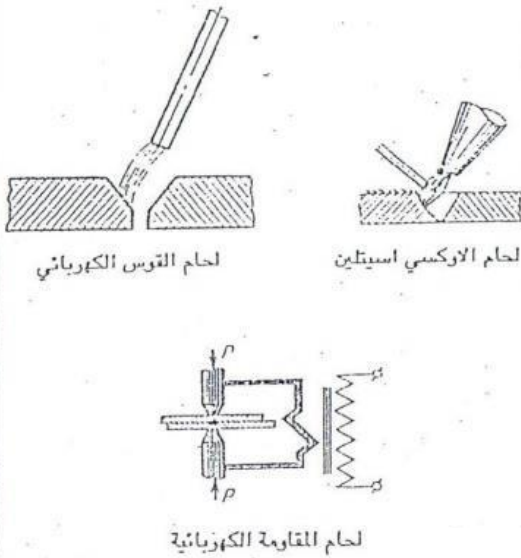

استعمال اللحام في السنوات الأخيرة لربط الأجزاء بدلا من البراشيم وغيرها. اللحام في تصنيع ابدان الماكائن واجزائها . ويستعمل بنطاق واسع في بناء السفن وانشاء هياكل الحديدية المستعملة في البناء الحديدي . تتميز المنتجات الملحومة عن المنسوجة بسبكها برخص كلفتها في حالة انتاج وحدات قليلة ومحدودة لان اللحام لا يتطلب التجهيزات اللازمة للسبك مثل قوالب الصب وغيرها . توجد ثلاثة طرق رئيسية للحام وهي :

1 - لحام الأوكسي اسيتيلين ويعرف بلحام الغاز ( Gas welding ) . ان حرق غاز الاسيتيلين مع الأوكسجين يولد لهب ذو درجة حرارية عالية تكفي لصبور المعادن ولحامها . ويمكن استعمال هذه الحرارة أيضا لقطع المعادن .


2 - لحام القوس الكهربائي ويعرف بلحام القوس ( Arc welding ) . تستخدم الحرارة الناتجة من القوس الكهربائي لغرض صهر المعادن ولحامها .

3 - لحام المقاومة الكهربائية ويعرف بلحام المقاومة ( Resistance welding ) . عند لحام المقاومة تسك قطعان من المعدن تحت ضغط معين ثم يتم امرار كمية كبيرة من التيار الكهربائي خلال الجزئين حيث تنتج مقاومة المعدن لامرارة التيار الكهربائي حرارة عالية عند مناطق الاتصال مما تسبب لحام القطعتين مع بعضهما .

**الرموز الأساسية**  
تستعمل الرموز الأساسية لتفانواع اللحام المستعمل . تشبه هذه الرموز عموما شكل اللحام المطلوب تده . ولا تعني اية اشارة الى طريقة اللحام .  
يبين الجدول ( 8 . 1 ) الرموز الأساسية لانواع اللحام . عند الحاجة يمكن استعمال الرموز بصورة مزبوجة كما يلي :




يجب ان يقع الخط العمودي ، ان وجد ، في الجانب الايسر من الرمز .

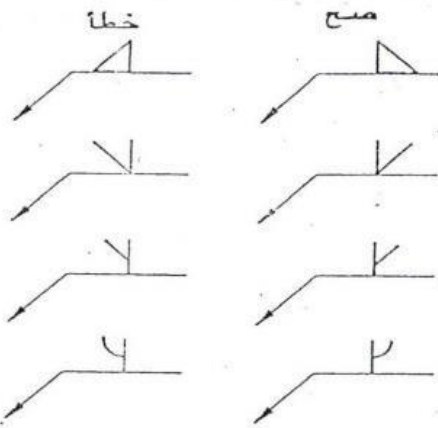

**تمثيل اللحام على الرسم**  
ليس من السهل رسم الشكل الحقيقي للحام وتوضيح معالته . لذا يجب استعمال رموز خاصه بذلك . ينبغي ان تعطي الرموز جميع البيانات الضرورية التي تخمن اللحام المطلوب تنقيده بصورة مبسطة وواضحة دون الحاجة الى استعمال الملاحظات الكثيرة ان رسم مساقط اضافيه . وقد وضعت هيئة المواصفات الدولية مواصفه خاصه برموز اللحام ( ISO 2253 )

تشمل الرموز ما يلي :

- خط المرجع
- خط السهم
- الرمز الأساس
- رمز سطح اللحام
- ابعاد اللحام
- رموز اضافية

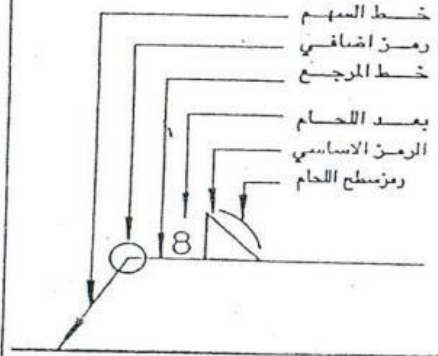

يبين هذا الشكل العناصر الأساسية التي تستعمل عند وضع بيانات اللحام .




## الرموز الاساسية

تستعمل الرموز الاساسية لتمثل صنف او نوع اللحام المستعمل .

يبين الجدول (8.1) الرموز الاساسية لانواع اللحام .

• يجب ان يقع الخط العمودي - ان وجد - في الجانب الايسر من

الرمز .

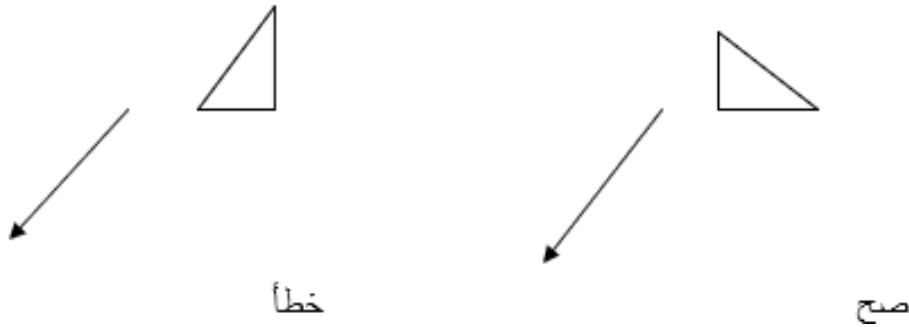


## موقع الرمز نسبة الى خط المرجع

يوضع الرمز مع خط المرجع كما يلي :



- 1- فوق خط المرجع اذا كان اللحام في جانب السهم (لحام ظاهر )
- 2- تحت خط المرجع اذا كان اللحام في الجانب الاخر ( لحام مخفي)
- 3- عبر خط المرجع اذا كان اللحام في كلا الجانبين

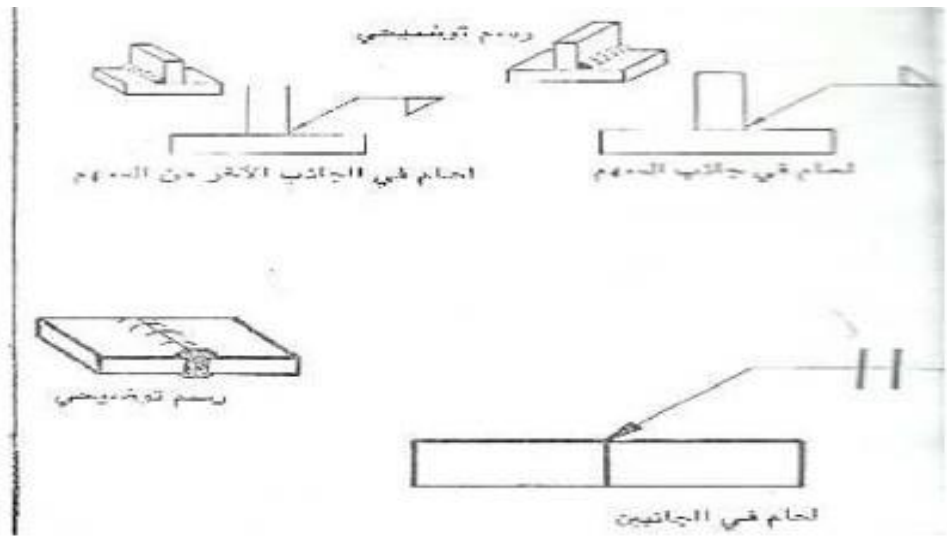











### رموز سطح اللحام

تعيين رموز سطح اللحام شكل السطح الخارجي للحام . الجدول التالي يبين هذه الرموز .

الرمز	شكل سطح اللحام
	مسطح
	محدب
	مقعر

### امثلة لاستعمال رموز اللحام




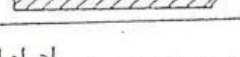
امثلة لاستعمال رموز اللحام		
الرمز	رسم توضيحي	التفسير
		لحام الخرز V - سطح
		لحام الخرز V في الجانبين محدب
		لحام مثلث مقعر
		لحام الخرز V في الجانبين ولحام الظهر في الجانب الآخر مسطح في الجانبين

رموز سطح اللحام

تبيين رموز سطح اللحام شكل السطح الخارجي للحام . الجدول التالي يبين هذه الرموز .

الرمز	شكل سطح اللحام
—	مسطح
⌒	محدب
⌒	مقعر

امثلة لاستعمال رموز اللحام


الرمز	رسم توضيحي	التفسير
▽		لحام الحرف V مسطح
⊗		لحام الحرف V في الجانبين محدب
⌒		لحام مثلث مقعر
⌒		لحام الحرف V في الجانب الأول ولحام التلهارة في الجانب الآخر مسطح في الجانبين .

موقع الرمز نسبة الى خط المرجع

يوضع الرمز مع خط المرجع كما يلي :


- فوق خط المرجع اذا كان اللحام في جانب السهم ( لحام ظاهر )
- تحت خط المرجع اذا كان اللحام في الجانب الآخر ( لحام مخفي )
- عبر خط المرجع اذا كان اللحام في كلا الجانبين

رسم توضيحي

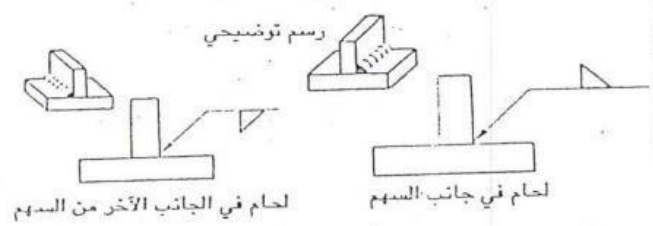

لحام في جانب السهم      لحام في الجانب الآخر من السهم

رسم توضيحي

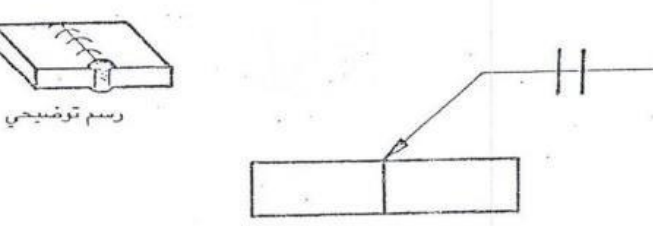

لحام في الجانبين

ابعاد اللحام المثلث

توجد طريقتان لوضع ابعاد اللحام المثلث :

- 1 - وضع طول ضلع المثلث .
- 2 - وضع ارتفاع المثلث

وبما انه يوجد احتمالين للبعد لذلك يجب . عند وضع بعد مقطع اللحام المثلث . بيان أي من البعدين هو المستعمل .


اذا كان البعد يمثل طول ضلع المثلث يوضع الحرف z مع قيمة البعد .

اما اذا كان البعد يمثل ارتفاع المثلث يوضع الحرف a مع قيمة البعد .


العلاقة بين z و a :

$$z = a \sqrt{2}$$

رسم توضيحي

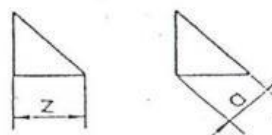

رسم توضيحي



طريقة وضع طول ضلع المثلث      طريقة وضع ارتفاع المثلث

وضع ابعاد اللحام

ان اهم الابعاد التي توضع مع رموز اللحام هي :


- ابعاد مقطع اللحام
- ابعاد طول اللحام

توضع الابعاد التي تخص مقطع اللحام في الطرف الايسر من الرمز .

اما الابعاد التي تخص طول اللحام فتوضع في الطرف الايمن . بالنسبة الى اللحام المتقطع توضع الابعاد التي تبين المسافة بين عناصر اللحام بين قوسين .

يبين الجدول ( 2 ، 8 ) طرق وضع الابعاد الرئيسية للحام .


4 Y 3x100(80)

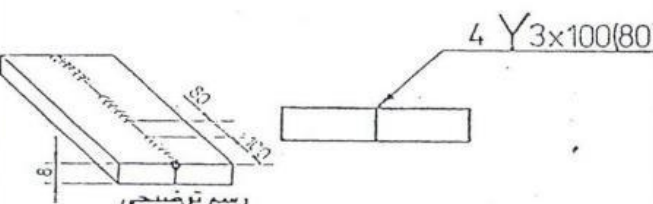

رسم توضيحي





مثال يبين كيفية وضع الابعاد الرئيسية للحام مع الرمز .

اذا كان اللحام مستمر خلال الطول الكلي للجسم يمكن حذف البعد الذي يمثل طول اللحام .



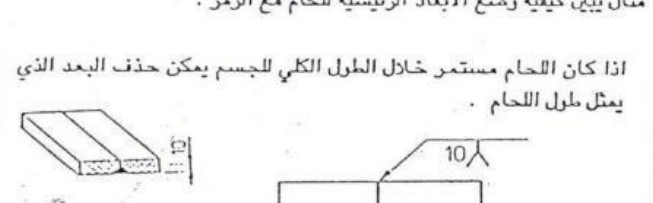






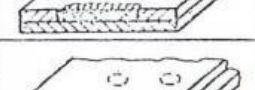


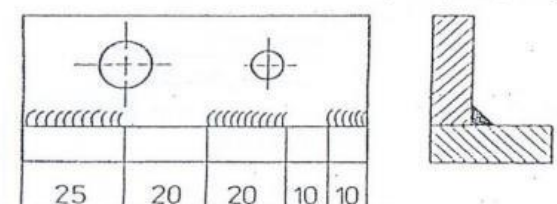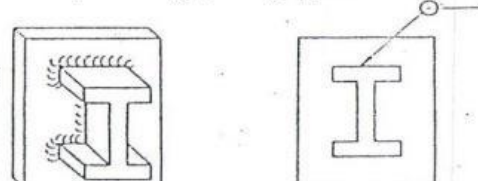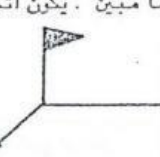


ان عدم وجود بعد طول اللحام يعني بان اللحام يتم خلال الطول الكلي للجسم .

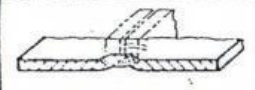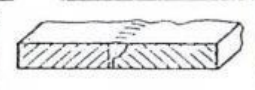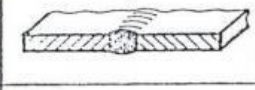

<p>طريقة اللحام الرمز</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Arc welding .....</td> <td style="width: 50%;">3 Gas welding</td> </tr> <tr> <td>115 Coated wire metal arc w.....</td> <td>311 Oxy-acetylene w.</td> </tr> <tr> <td>12 Submerged arc w . .....</td> <td>322 Air propane w.</td> </tr> <tr> <td>13 Gas shielded metal arc w.....</td> <td>4 Pressure w.</td> </tr> <tr> <td>15 Plasma arc w. ....</td> <td>41 Ultrasonic w.</td> </tr> <tr> <td>2 Resistance w.....</td> <td>42 Friction w.</td> </tr> <tr> <td>21 Spot w.....</td> <td>7 Other welding processes</td> </tr> <tr> <td>22 Seam w.....</td> <td>71 Thermit w.</td> </tr> <tr> <td>23 Projection w.....</td> <td>751 Laser w.</td> </tr> <tr> <td>24 Flash w.....</td> <td>753 Infrared w.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>التمثيل التخطيطي للحام</b></p> <p>أحيانا تتطلب الضروورة زيادة توضيح وجود اللحام ، كما في حالة وضع ابعاد اطوال عناصر اللحام المتقطع عندما تكون هذه العناصر غير منتظمة في الطول . لهذا الغرض يمكن رسم اقواس صغيرة على طول خط اللحام وفي المقطع يرسم اللحام بشكل مملوء .</p> 	1 Arc welding .....	3 Gas welding	115 Coated wire metal arc w.....	311 Oxy-acetylene w.	12 Submerged arc w . .....	322 Air propane w.	13 Gas shielded metal arc w.....	4 Pressure w.	15 Plasma arc w. ....	41 Ultrasonic w.	2 Resistance w.....	42 Friction w.	21 Spot w.....	7 Other welding processes	22 Seam w.....	71 Thermit w.	23 Projection w.....	751 Laser w.	24 Flash w.....	753 Infrared w.	<p style="text-align: right;"><b>الرموز الاضافية</b></p> <p>يمكن اضافة رموز خاصة لبيان بعض الصفات المعيزة للحام كما في الامثلة التالية :</p> <p style="text-align: center;"><b>لحام حول المحيط</b></p> <p>عندما يتطلب تنفيذ اللحام حول المحيط الكامل للجسم يستعمل رمز بشكل دائرة توضع عند التقاء خط السهم مع خط المرجع .</p>  <p style="text-align: center;"><b>لحام الموقع</b></p> <p>يميز اللحام الذي يجب ان ينفذ في موقع المشروع عن اللحام الذي يتم في الورشة بوضع علم صغير كما مبين . يكون اتجاه العلم نحو ذيل خط المرجع .</p>  <p style="text-align: center;"><b>طريقة اللحام</b></p> <p>ان طرق اللحام المستعملة مختلفة ومتعددة وقد وضعت في المواصفة الدولية ( ISO 4063 ) رموز بشكل ارقام تدل على طرق اللحام . عند الضروورة يمكن بيان طريقة اللحام بواسطة الرقم الخاص بها ضمن شبكة ترسم في نهاية خط المرجع لهذا الغرض .</p> 
1 Arc welding .....	3 Gas welding																				
115 Coated wire metal arc w.....	311 Oxy-acetylene w.																				
12 Submerged arc w . .....	322 Air propane w.																				
13 Gas shielded metal arc w.....	4 Pressure w.																				
15 Plasma arc w. ....	41 Ultrasonic w.																				
2 Resistance w.....	42 Friction w.																				
21 Spot w.....	7 Other welding processes																				
22 Seam w.....	71 Thermit w.																				
23 Projection w.....	751 Laser w.																				
24 Flash w.....	753 Infrared w.																				

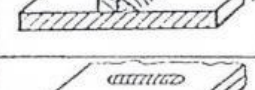**جدول 8.1 الرموز الاساسية للحام ( ISO - 2553 )**

الرمز	رسم توضيحي	اسم اللحام	الرمز	رسم توضيحي	اسم اللحام
∩		لحام تناكبي صفائح ذات حافات مرتفعة ( Butt weld between plates with raised edges )	∩		احام الحرف - J تناكبي ( Single - J butt weld )
∥		لحام تناكبي مربع ( Square butt weld )	∩		لحام الناهارة ( Backing run )
∨		لحام الحرف - V تناكبي ( Single - V - butt weld )	∨		لحام مثلث ( Fillet weld )
∨		لحام مائل تناكبي ( Single - bevel butt weld )	∨		لحام سدادي اوشق ( Plug weld )
∨		لحام الحرف - V تناكبي مع جذر ( Single - V butt weld with broad root face )	○		لحام النقطة ( Spot weld )
∨		لحام مائل تناكبي مع جذر ( Single - bevel butt weld with broad root face )	⊕		لحام الدرز ( Seam weld )
∩		لحام الحرف - U تناكبي ( Single - U butt weld )			