



Class: 2<sup>nd</sup> Stage  
Subject: mechanical drawing  
Asst.Lecturer: Hind Naji Kareem  
E-mail: [hind.naji@mustaqbal-college.edu.iq](mailto:hind.naji@mustaqbal-college.edu.iq)

---



# Department of Air conditioning and refrigeration engineering

## Mechanical Drawing

Class: second Year

2021-2022

## ابعاد اللحام وبعض الامثلة التطبيقية

### وضع ابعاد اللحام

ان اهم الابعاد التي توضع مع رموز اللحام هي :

ابعاد مقطع اللحام-

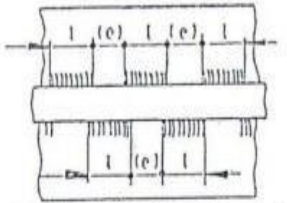
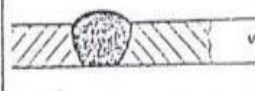
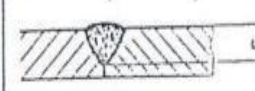
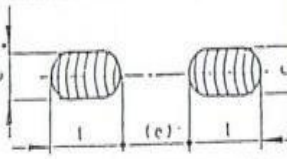
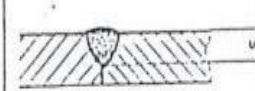
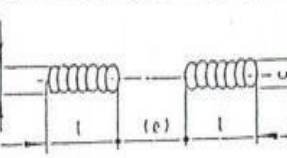
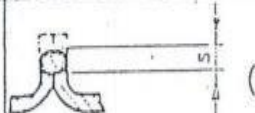
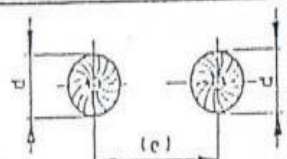
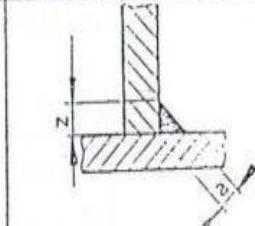
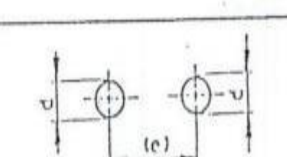
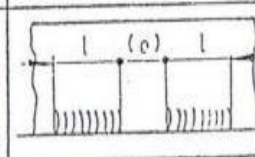
ابعاد طول اللحام-

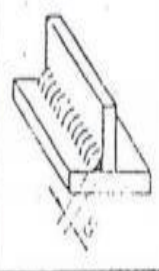
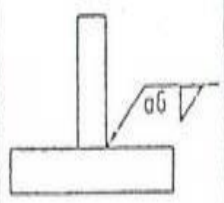
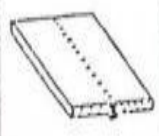
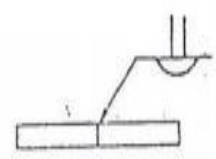
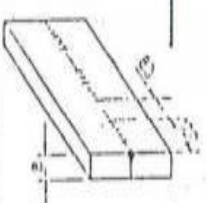
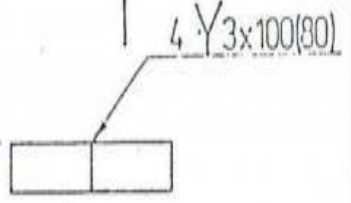
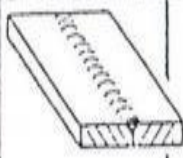
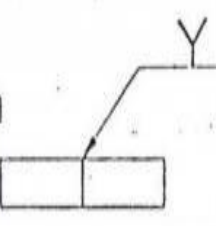
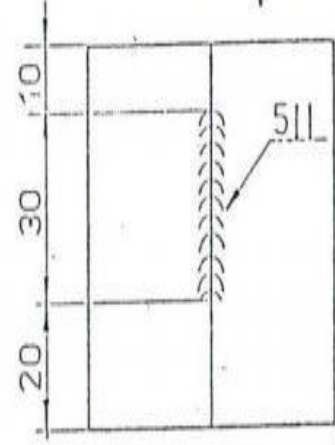
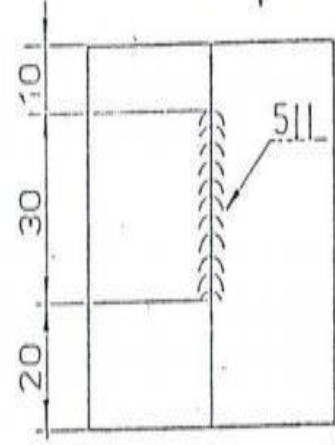
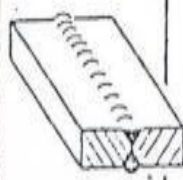
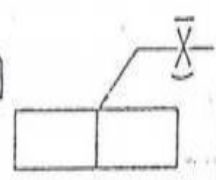
توضع الابعاد التي تخص مقطع اللحام في الطرف الايسر من الرمز . اما الابعاد التي تخص طول

اللحام فتوضع في الطرف الايمن . بالنسبة الى اللحام المنقطع توضع الابعاد التي تبين المسافات بين عناصر اللحام بين قوسين

يبين الجدول (8.2) طرق وضع الابعاد الرئيسية للحام

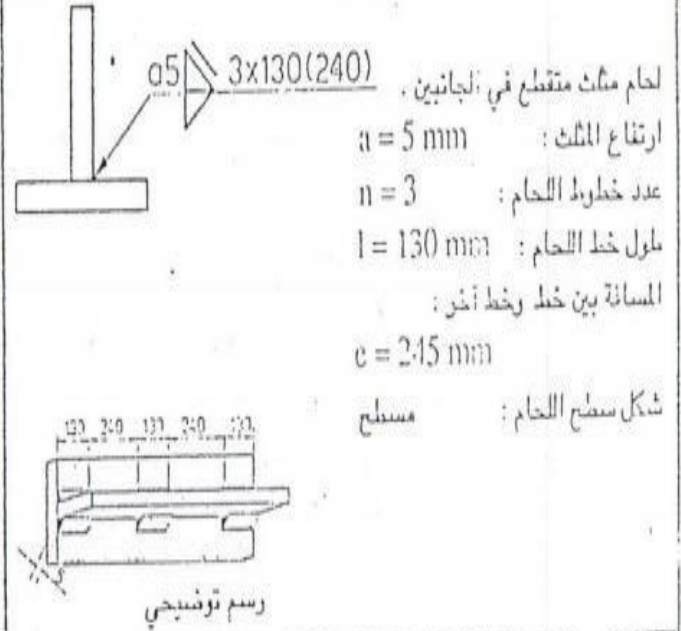
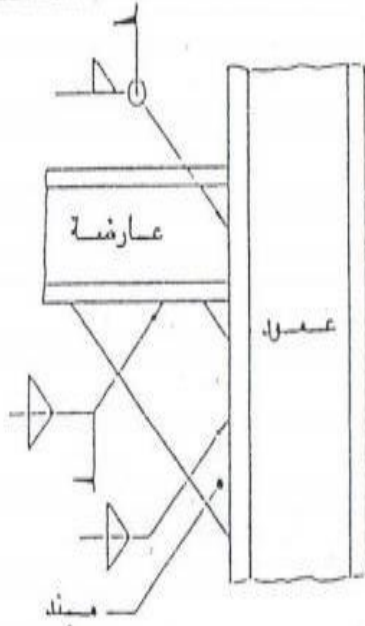
جدول 8.2 ابعاد اللحام الرئيسية (ISO 2553)

طريقة وضع البعد	رسم توضيحي	اسم اللحام	طريقة وضع البعد	رسم توضيحي	اسم اللحام
$\begin{matrix} a \\ \triangle \\ a \end{matrix} \begin{matrix} n \times l \\ n \times l \end{matrix} \begin{matrix} (e) \\ (e) \end{matrix}$		لحام مثبث ومتبادل	V		1 لحام تناكبي
$\begin{matrix} z \\ \triangle \\ z \end{matrix} \begin{matrix} n \times l \\ n \times l \end{matrix} \begin{matrix} (e) \\ (e) \end{matrix}$			s		
c $\square$ n x l (e)		لحام شق	s Y		2 لحام تناكبي (حافات مرتفعة)
c $\odot$ n x l (e)		لحام الدرن	s		
d $\square$ n x (e)		لحام سدادي	a $\triangle$ z $\triangle$		3 لحام مستقر
d $\odot$ n x (e)		لحام الثقلة	$\begin{matrix} a \\ \triangle \\ n \times l \\ (e) \end{matrix}$ $\begin{matrix} z \\ \triangle \\ n \times l \\ (e) \end{matrix}$		4 لحام مثبث ومتقطع

امثلة تطبيقية لاستعمال رموز اللحام					
التفسير	التوضيح	تطبيق الرمز	التفسير	التوضيح	تطبيق الرمز
<p>لحام مثك في الجانب الآخر من السهم . ارتفاع المثك: <math>a=6\text{mm}</math></p>			<p>لحام تناكبي مربع مع لحام نلهاره في الجانب الآخر من السهم . يفهم من عدم ذكر ابعاد اللحام بان سمك اللحام يساوي سمك القطعة وطول اللحام يساوي طول القطعة .</p>		
<p>لحام الحرف V- مع جذر . مقطع في جانب السهم . سمك اللحام: <math>s=3\text{mm}</math> عدد عناصر اللحام: <math>n=3</math> طول عنصر اللحام <math>l=100\text{mm}</math> المسافة بين عناصر اللحام <math>c=8\text{mm}</math></p>			<p>لحام الحرف V- تناكبي مع جذر .</p>		
<p>لحام مربع في جانب السهم . سمك اللحام: <math>s=5\text{mm}</math> داول اللحام غير منتظم اذا فهو مبين على الرسم .</p>			<p>لحام الحرف V- تناكبي في الجانبين . شكل سطح اللحام : مسطح في جانب السهم ومحدب في الجانب الآخر .</p>		

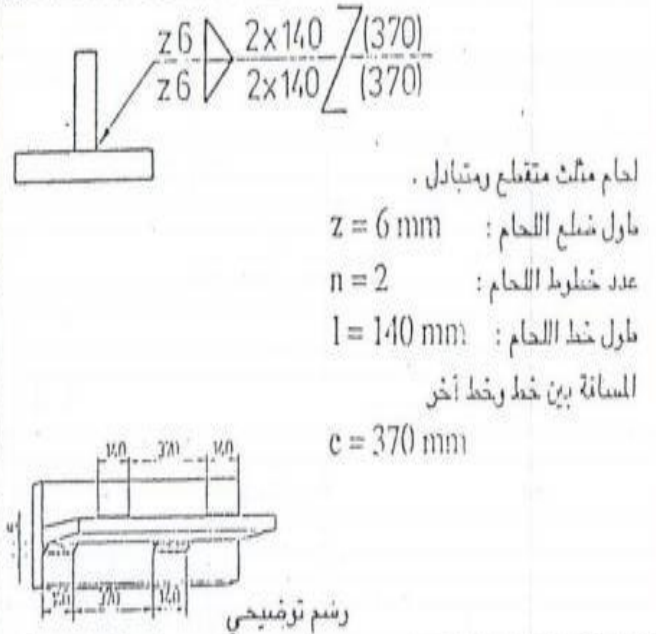
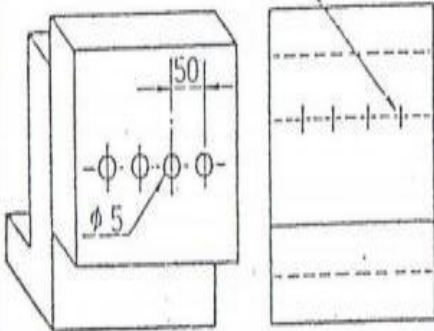
### امثلة تطبيقية لاستعمال رموز اللحام

يتم لحام المسند مع العمود في العمل ، نوع اللحام : مثلث في الجانبين .  
يتم لحام العارضة مع العمود في موقع انشاء الهيكل ويكون بشكل لحام مثلث حول المحيط الكامل للعارضة . لحام العارضة مع المسند يتم ايضا في المربع ويكون بشكل لحام مثلث في الجانبين .



لحام سدادي في جانب السهم  
قطر اللحام :  $d = 5 \text{ mm}$   
عدد عناصر اللحام :  $n = 4$   
المسافة بين عنصر وآخر :

$5 \text{ } \square \text{ } 4 \times (50)$   $l = 50 \text{ mm}$





**Class: 2<sup>nd</sup> Stage**  
**Subject: mechanical drawing**  
**Asst.Lecturer: Hind Naji Kareem**  
**E-mail: [hind.naji@mustaqbal-college.edu.iq](mailto:hind.naji@mustaqbal-college.edu.iq)**

			<p>تعريف 8.1 فسر ما تعنيه الرموز التالية</p>